



# 保守点検作業報告書

得意先名

雄勝文化会館 様

実施年月日	2022年 12月 23日	
天候	雪	
点検者	 他 2名	



点検対象及び結果は下記の通り御報告致します。

点 検 対 象	点検結果		点 検 結 果 備 考
	良	否	
(1) 強電盤類		○	部品交換要・設備改修のご検討をお願いします。
(2) 弱電盤卓類		○	部品交換要・設備改修のご検討をお願いします。
(3) 負荷設備		○	部品交換要・設備改修のご検討をお願いします。
(4) 絶縁抵抗試験	○		
(5) 上記各部点検後の動作確認	○		
特記事項			
<b>(1) 強電盤類 主幹盤</b>			
(1) -8 作業灯切替マグネットスイッチ(客席)は、接点部の焼損を確認致しました。 作業/通常の切替が出来なくなる恐れがありますので、交換が必要です。(計2個)			
<b>(1) 強電盤類 分岐盤</b>			
(1) -9 負荷切替マグネットスイッチは、納入年数・使用頻度から接点部磨耗及び切替コイルの経年劣化になります。			
<b>(1) 強電盤類 サリサ調光器盤 MUZ</b>			
(1) -1 調光器 MUZ は、納入年数から内部使用部品の劣化になります。又、こちらに関しては、現在製造中止になっております。			
(1) -2 負荷 MCCB は、納入年数から経年劣化が考えられます。			
(1) -4 制御プリント基板は、納入年数から内部使用部品の劣化になります。又、こちらに関しては、現在製造中止になっております。			
(1) -5 受信ブロック(TBK-112)は、納入年数から使用制御プリント基板の電子部品経年劣化になります。 交換については、ユニット毎の交換となります。			
(1) -6 調光特性発生器(F-7)は、納入年数から使用制御プリント基板の電子部品経年劣化になります。 交換については、ユニット毎の交換となります。			
(1) -7 SH/コンバータブロックは、納入年数から使用制御プリント基板の電子部品経年劣化になります。 又、こちらに関しては、現在製造中止になっております。			
(1) -9 直流電源装置は、前回交換から7年が経過し耐用年数となりますので交換が必要です。			

《 特記事項 》
<b>(2) 弱電盤卓類 プリイA照明操作卓</b>
(2) -4 クロスフェーダは、使用頻度が高いフェーダで接点部摩耗しておりますので交換が必要です。
(2) -17 プリセットフェーダは、納入年数から経年劣化・接点部摩耗しておりますので交換が必要です。
(2) -31 スタックフェーダは、納入年数から経年劣化・接点部摩耗しておりますので交換が必要です。
(2) -37 フェイスフェーダは、納入年数から経年劣化・接点部摩耗しておりますので交換が必要です。
(2) -45 フロップ・ディスプレイは、経年劣化により読み込み・書き込みが不可となっております。
又、こちらに関しては、現在製造中止になっております。
<b>(2) 弱電盤卓類 プリイA照明操作卓 エクス</b>
(2) -12 制御プリント基板は、納入年数から内部使用部品の劣化になります。又、こちらに関しては、現在製造中止になっております。
<b>(2) 弱電盤卓類 負荷モニター盤</b>
(2) -2 制御プリント基板は、納入年数から内部使用部品の劣化になります。又、こちらに関しては、現在製造中止になっております。
<b>(2) 弱電盤卓類 舞台袖操作盤</b>
(2) -1 マスターフェーダは、納入年数から経年劣化・接点部摩耗しておりますので交換が必要です。
(2) -2 シングルフェーダは、納入年数から経年劣化・接点部摩耗しておりますので交換が必要です。
<b>(3) 負荷設備</b>
(3) -9 蛍光灯ソケット (1003SR) 灯体については、アリス・カッター共に焼損してきております。 カッターについては動作が鈍くなっており、アリスは明かりの輪郭が丸くならない影響がでております。 又、こちらに関しては、新型の発売により今後部品供給が困難になります。
(3) -10 蛍光灯ソケット (1003SR) 整流器については、ONランプが切れており不点灯です。 又、こちらに関しては、新型の発売により今後部品供給が困難になります。
※蛍光灯ソケットライトについて
蛍光灯ソケットライトの設置場所について、大きな地震が来た場合に客席上に落下する恐れがあり危険ですので 落下防止（転倒防止）策をとることをお勧め致します。

《 特記事項 》

※設備全般

貴ホールの舞台照明設備につきましては、1996年に納入してから現在まで26年経過しており、設備全般に使用部品並び制御基板の経年劣化が進んでおります。これらの部品並び制御基板については、製造中止の物もあり入手不可能な物も有ります。

今後、万が一この入手不可能な部分でのトラブル・故障が発生した場合には、修理が出来ない状況です。修理が出来ないことにより、設備の使用が出来ず、公演中止により主催者、観客にご迷惑をかけることになり、損害賠償問題といったことにもなりかねません。このような事が起きる前に安全に使用・貸出が出来る為にも、舞台照明設備全般の改修についての計画を御検討下さるようお願い致します。









## 調光出力電圧測定表

測定年月日	2022年12月23日
測定者	██████████
使用測定器	HIOKI-3287
測定場所	調光器盤室

### 電源電圧

主幹種類	相別	電源電圧 AC (V)
総主幹	R	105.3
	S	105.9
	T	106.1

### 測定時の負荷条件

使用負荷名称	相別	負荷容量 (W)
2S-2	R	2000
2S-3	S	2000
2S-4	T	2000

調光特性 : 2.7 乗特性

### 調光出力測定データ

負荷名称	信号レベル(%) / 調光出力電圧 AC(V)										
	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
2 S - 2	0	16.1	27.4	36.6	49.6	59.7	68.9	78.4	86.8	94.7	103.1
2 S - 3	0	15.2	26.8	36.1	49.2	59.4	68.5	78.0	86.4	94.3	102.4
2 S - 4	0	15.3	27.1	36.5	49.5	59.6	68.7	78.3	86.7	94.7	102.7



## (2) 弱電盤卓類 プリ付A照明操作卓

項目 番号	点 検 項 目	点検結果		点検結果備考	前回交換年月
		良	否		
1	操作主幹スイッチ	○			2010.09.05
2	マスターフェード	○			
3	マスターフェードスルースイッチ	○			
4	クロスフェード		○	経年劣化-接点部摩耗	2007.08.16
5	クロスフェード動作表示灯	○			
6	クロスシーンセットスイッチ	○			
7	クロスシーンF, Rスイッチ	○			
8	クロスシーン番号表示器	○			
9	段選択スイッチ	○			
10	1段目表示灯兼修正開始スイッチ	○			
11	修正書込スイッチ	○			
12	2, 3段目表示灯	○			
13	CON/REP切替スイッチ	○			
14	グループフェード	○			
15	グループフラッシュスイッチ	○			
16	PFG操作スイッチ	○			
17	プリアセットフェード		○	経年劣化-接点部摩耗	
18	PFG仕込兼フラッシュスイッチ	○			
19	回路スイッチ	○			
20	PFG兼レベル表示器	○			
21	フラッシュ+/一切替スイッチ	○			
22	PFG/フラッシュ切替スイッチ	○			
23	インジケータシーン番号表示器	○			
24	インジケータ切替スイッチ	○			
25	シーン番号及び仕込済シーン数表示器	○			
26	シーン番号キースイッチ	○			
27	シーン番号F, Rスイッチ	○			
28	離席スイッチ	○			
29	一括払、書込、クリアスイッチ	○			
30	操作場所切替スイッチ	○			
31	スタックフェード		○	経年劣化-接点部摩耗	
32	スタックフラッシュスイッチ	○			
33	スタック操作スイッチ	○			
34	スタックホールドスイッチ	○			
35	スタックページ番号表示器	○			
36	スタックページ番号F, Rスイッチ	○			
37	フェイスフェード		○	経年劣化-接点部摩耗	
38	フェイスフラッシュスイッチ	○			
39	フェイス動作表示灯	○			
40	フェイス速度ボリューム	○			
41	フェイスパターン番号表示器	○			
42	フェイスパターン番号F, Rスイッチ	○			
43	フェイススタートスイッチ	○			













